WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

D04B 35/20, G01N 21/89

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 93/05222

A1

(43) Internationales. Veröffentlichungsdatum:

18. März 1993 (18.03.93)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE92/00671

(22) Internationales Anmeldedatum: 12. August 1992 (12.08.92)

(30) Prioritätsdaten:

4

P 41 29 126.3

2. September 1991 (02.09.91) DE

(71) Anmelder: MEMMINGER-IRO GMBH [DE/DE]; Jakob-Mutz-Straße 7, D-7295 Dornstetten (DE).

(72) Erfinder: MÜHLBERG, Karl-Heinz; Albblick 8, D-7295 Dornstetten (DE). WEBER, Friedrich; Uhlandstraße 35, D-7272 Altensteig (DE).

(74) Anwälte: RÜGERusw.; Webergasse 3, Postfach 348, D-7300 Esslingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, JP, KR, RO, RU.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

BEST AVAILABLE COPY

(54) Title: DEVICE FOR DETECTING FAULTS IN A TEXTILE WEB

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM FESTSTELLEN VON FEHLERN IN EINER TEXTILEN WARENBAHN

(57) Abstract

In a process for detecting faults in a textile web, the textile web (5) is continuously scanned by an electro-optical scanning head (8). Light receivers are arranged in groups in a strip-like scanning region (22) of the scanning head and emit fault signals specific to the group. These fault signals are evaluated multi-dimensionally to detect point and/or longitudinal faults, whereby the evaluation criteria are the signal amplitudes and lengths, the simultaneous occurrence of the signals and their periodic repetition at each machine revolution. Display (41), control (34) and counting devices and the like are controlled dependently upon the results of evaluation.

(57) Zusammenfassung

3r Intertor Host -

Strickmaschine = Knitting machine Wandler = Converter Progr. Speicher = Program store optisches Anzeigefeld = Optical display field Tastkopf = Scanning head Maschinensteuerung = Machine control Netzteil = Power supply unit

Mikroprocessoreinheit = Microprocessor unit

Tastatur = Keyboard Masc-Taktgeber = Machine beat timer Spannungsversorgung = Mains power supply Masch.-Abstellung = Machine shutdown

Schnittstelle = Interface Hostrechner = Host computer

Datenspeich. = Data store

Bei einem Verfahren zum Feststellen von Fehlern in einer textilen Warenbahn wird mittels eines elektro-optischen Tastkopfes (8) die Warenbahn (5) fortlaufend abgetastet. In einem streifenförmigen Abtastbereich (22) des Abtastkopfes angeordnete Lichtempfänger sind gruppenweise zusammengefaßt und geben gruppenspezifische Fehlersignale ab. Diese Fehlersignale werden mehrdimensionel zur Erkennung von Punkt- und/oder Längsfehlern ausgewertet, wobei als Auswertekriterien die Signalamplitude, die Signallänge, die Gemeinsamkeit des Auftretens der Signale und deren periodische Wiederholung bei jeder Maschinenumdrehung gewertet werden. Abhängig von dem Auswerteergebnis werden Anzeige- (41), Steuer- (34) -Zähl-Einrichtungen und dergl. angesteuert.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

4.00	Österreich	Fl	Finnland	MR	Mauritanien
AT		FR	Frankreich	MW	Malawi
ΑÜ	Australien	GA	Gabon	NL	Niederlande
BB	Barbados	_	Vereinigtes Königreich	NO	Norwegen
BE	Belgien	GB	_	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	PL	Polen
BG	Bulgarien	GR	Griechenland		
BJ	Benin	HU	Ungarn	PT	Portugai
BR	Brasilien	ΙE	trland	RO	Rumänien
	Kanada	IT	Italien	RU	Russische Föderation
CA		JР	Japan	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SK	Słowakischen Republik
CH	Schweiz		•	SN	Senegal
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein ·	SU	Soviet Union
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
cs	Tschechoslowakei .	LU	Luxemburg		
CZ	Tschechischen Republik	MC	Monaco	TG	Togo
DE	Deutschland	MG	Madagaskar	UA	Ukraine
DK	Dänemark	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien	MN	Mongolci		

- 1 -

<u>Verfahren zum Feststellen von Fehlern in einer textilen</u> . Warenbahn

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Feststellen von Fehlern in einer textilen Warenbahn, insbesondere in einer auf einer Rundstrick- oder -wirkmaschine hergestellten schlauchförmigen Maschenware, bei dem die Warenbahn in wenigstens einem streifenförmigen Bereich auf elektro-optischem Wege mit Abtastmitteln abgetastet wird, die für den Zustand der Warenbahn an mehreren, innerhalb des streifenförmigen Bereiches liegenden Abtaststellen kennzeichnende elektrische Abtastsignale abgeben, welche im Sinne der Erkennung von Fehlern in der Warenbahn derart ausgewertet werden, daß eine Unterscheidung zwischen verschiedenen formen- und/oder größenmäßig verschiedenen Fehlerarten getroffen wird,

und daß für so festgestellte Fehlerarten getrennte
Ausgangssignale zur Ansteuerung, insbesondere von Anzeige- und/oder Steuer- und/oder Schalteinrichtungen
erzeugt werden, wobei während der Abtastung eine quer
zu dem streifenförmigen Bereich gerichtete Relativbewegung vorbestimmter Geschwindigkeit zwischen der
Warenbahn und den Abtastmitteln aufrechterhalten wird,
bei der abzutastende Bereiche der Warenbahn vorzugsweise
mehrfach abgetastet werden.

Beispielsweise bei Hochleistungsrundstrickmaschinen besteht das Bedürfnis, den während des Betriebes kontinuierlich abgezogenen Warenschlauch auf das Auftreten von Fehlern zu überwachen. Diese Fehler können sogenannte Punktfehler, d.h. "Löcher" sein, wie sie beispielsweise von einem Fadenbruch herrühren und sich quer zur Längserstreckung des Warenschlauches, vorzugsweise über mehrere Maschenstäbchen erstrecken. Es kann sich aber auch um sogenannte Längsfehler handeln, d.h. Fehler, die in der Längsrichtung des Warenschlauches über mehrere Maschenreihen hinweg verlaufen und typischerweise als Laufmaschen in Erscheinung treten. Bei nur gelegentlich, etwa bei der Verarbeitung von Garnen minderer Qualität, auftretenden Punktfehlern oder von Längsfehlern kürzerer Länge, lohnt es sich häufig nicht, die Maschine abzustellen. Es ist aber erwünscht, die Zahl der etwa pro Zeiteinheit oder im Warenballen aufgetretenen Fehler zu registrieren. Bilden sich aber in dem Warenschlauch auf einmal Laufmaschen aus, die sich über eine größere Länge erstrecken, so ist dies ein Zeichen dafür, daß ein Nadelbruch vorliegt, was bedeutet, daß die Maschine möglichst rasch stillgesetzt werden muß.

Für die laufende Überwachung einer textilen Warenbahn, insbesondere einer auf einer Rundstrick- oder -wirkmaschine hergestellten schlauchförmigen Maschenware sind eine Reihe von Textilbahnüberwachungseinrichtungen mit elektro-optischen Tastköpfen und nachgeschalteten Auswerteinheiten bekannt geworden. Diese Tastköpfe arbeiten mit Lichtquellen und Lichtempfängern in Gestalt von Fotozellen, die häufig reihenweise angeordnet sind und auf die beim Auftreten eines Warenfehlers erfolgende Änderung der Reflexionsverhältnisse der Ware ansprechen und entsprechende Signale abgeben. Diese Signale werden bei den verschiedenen bekannten Verfahren nach unterschiedlichen Kriterien ausgewertet. Überschreitet das Ergebnis der Auswertung einen vorbestimmten Grenzwert, so wird die Maschine abgeschaltet.

Viele der bisher bekannten Abtasteinrichtungen haben den Nachteil, daß sie zwar allgemein auf Punktfehler und Längsfehler ansprechen, aber keine verläßliche Fehlerunterscheidung nach der jeweiligen Fehlerart vornehmen können. Zur Vermeidung von überflüssigen Unterbrechungen des Strickvorganges ist es aber zweckmäßig, eine zugelassene Fehlerquote vorzugeben und ein Abschaltsignal für die Maschine erst nach Erreichen dieser Fehlerquote abzugeben.

Dabei kommt dem Erkennen von Längsfehlern in Form von Laufmaschen, Fallmaschen, Reißmaschen, d.h. Schäden, die bei jeder Maschinenumdrehung zu ständig wieder-kehrenden Fehlermeldungen führen, eine größere Bedeutung zu. Wie bereits erwähnt, gehen Längsfehler größerer Länge immer auf einen Defekt einer Nadel an der Maschenbildungsstelle zurück, der unbedingt

frühzeitig erhoben werden muß, um fehlerhafte Gestrickbahnen zu vermeiden.

Andererseits sollen aber Fehlabstellungen bei kurzzeitig im Gestrick auftretenden Fehlermerkmalen (z.B. Garndickoder -dünnstellen, Schalenreste bei Baumwolle usw.)
sicher vermieden werden, weil sie zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der Produktion der Strickmaschine führen und überhaupt eine Betriebsstörung darstellen. Als
Beispiele für solche bekannten Einrichtungen und Verfahren zur Überwachung einer Textilbahn mit elektrooptischen Tastköpfen können eine Reihe von Druckschriften angeführt werden:

Aus der DE-OS 1 938 677 ist ein Laufmaschenwächter für Rundstrick- und -wirkmaschinen bekannt, der innerhalb des Gestrickschlauches angeordnet ist und der eine Strahlungsquelle sowie mindestens eine Fotodiode als Strahlungsempfänger aufweist, die in gleichmäßigem Abstand von der Schlauchware angeordnet sind und von denen die Fotodiode relativ zur Strahlungsquelle so angeordnet ist, daß sie keine direkte Strahlung der Strahlungsquelle empfangen kann. Als Strahlungsquelle werden dabei normale Lichtquellen oder im Infratrotbereich arbeitende Luminiszenzdioden vorgeschlagen. Wie die die von den Lichtempfängern abgegebenen Signale verwertende Steuerschaltung im einzelnen aufgebaut ist, ist nicht geoffenbart.

Bei einem aus der DE-PS 3 133 428 bekannten Verfahren zum Abtasten und Auswerten von Fehlern in Textilien, insbesondere in Maschenwaren, werden mehrere Geber verwendet, wobei die Signalauswertschaltung einen Mikrorechner umfaßt. Ein ebenfalls mit einem Mikroprozessor arbeitendes Textilbahnüberwachungsgerät nach der DE-PS 3 536 991 erlaubt eine automatische Einstellung seiner Empfindlichkeit auf den Reflexionsgrad der zu überwachenden Textilbahn, um damit die Sicherheit der Fehleranzeige zu verbessern. Als getaktete Lichtgeber werden mehrere, in einer Reihe angeordnete Infrarot-Leuchtdioden verwendet.

Bei einem aus der DE-OS 4 001 650 bekannten Verfahren zur Fehlerkontrolle einer textilen Warenbahn, insbesondere an Rundstrickmaschinen zum Aufspüren von Laufmaschen, Nadelstreifen, Nadelgassen und Löchern, sind Vorkehrungen getroffen, daß unabhängig von der Geschwindigkeit der Maschine vollautomatisch die Eichung der Fehlerkontrolleinrichtung erfolgt und die Abschaltung der Maschine erst bei einem wiederholt an der gleichen Stelle festgestellten Fehler ausgelöst wird. Die Zahl der für die Abschaltung erforderlichen Fehlerwiederholungen kann wahlweise eingestellt werden. Dabei werden aber, um unnötige Abschaltungen zu vermeiden, bewußt nur Fehler mit Laufmaschen-Charakter berücksichtigt. Der elektrooptische Sensor besteht aus Infrarot-Dioden und Fototransistoren, die in einer Reihe wechselseitig angeordnet sind.

Schließlich ist aus der DE-OS 2 644 502 eine Vorrichtung zum Feststellen von Löchern in einem Stück Stoff bzw. Gewebe bekannt geworden, von der die Erfindung ausgeht und die es erlaubt, eine Unterscheidung zwischen sich quer zur Bewegungsrichtung der Ware erstreckenden Löchern, d.h. Löchern von Laufmaschen-Charakter und relativ kleinen Löchern zu treffen. Zu diesem Zwecke werden elektro-optische Abtastmittel verwendet, die einen Schlitz aufweisen, der quer zur Bewegungsrichtung der

Ware angeordnet ist und dem mehrere Fotozellen zugeordnet sind, deren Ausgangssignale miteinander verglichen werden. Eine Auswerteschaltung vergleicht das Ausgangssignal jeder Fotozelle mit dem Mittelwert der Ausgangssignale der restlichen Fotozelle und erkennt an einer symmetrischen oder unsymmetrischen Signalverteilung das Vorliegen eines Punkt- oder eines Längsfehlers. Dabei ist das Erkennen von Längsfehlern (Laufmaschen) und deren Unterscheidung von Löchern aber deshalb nicht sicher genug möglich, weil davon ausgegangen wird, daß die Längsfehler genau parallel zu der in senkrechter Reihe angeordneten Fotozellen liegen. Eine solche Bedingung läßt sich aber auf einer Rundstrickmaschine praktisch deshalb nicht erfüllen, weil der Warenschlauch, ausgehend von seiner zylindrischen Gestalt zum Aufwickeln auf dem Warenballen bekanntlich flachgelegt werden muß. Läuft aber eine nur leicht schräge Laufmasche an .der Fotozellenreihe vorbei, so werden in dieser zeitlich nacheinander versetzte Einzelsignale erzeugt, mit dem Ergebnis, daß die Laufmasche falsch als kurz hintereinander auftretende Löcher interpretiert wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, ausgehend von diesem Stand der Technik, eine sicherere Fehlerfeststellung bei eindeutiger Unterscheidung zwischen Punkt- und Längsfehlern, insbesondere im Warenschlauch einer Rundstrickmaschine, zu ermöglichen, wobei gleichzeitig Fehlabschaltungen weitgehend ausgeschaltet sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Verfahren erfindungsgemäß derart vorgegangen, daß die für die einzelnen Abtaststellen kennzeichnenden Abtastsignale jeweils gruppenweise zu zumindest zwei Fehlersignalen zusammengefaßt werden, die getrennt weiterverarbeitet und ausgewertet werden, daß bei dieser Auswertung der Ampltidudenwert, die Zeitdauer, das einzelne oder gemeinsame Auftreten von Fehlersignalen der einzelnen Gruppen gemessen bzw. festgestellt werden, und daß daraus eine Bewertung in der Weise vorgenommen wird, daß

- a) der Fehler als Punktfehler erkannt wird, wenn bei wenigstens einem mit seinem Amplitudenwert von einem vorgegebenen ersten Amplituden-Schwellenwert abweichenden Fehlersignal, dessen zeitliche Signaldauer einen vorgegebenen ersten zeitlichen Schwellenwert und zumindest einen vorbestimmten längeren Zeitraum überschreitet, ohne daß meherere Fehlersignale innerhalb eines Meßzeitraumes gemeinsam auftreten,
- b) der Fehler als Längsfehler erkannt wird, wenn bei wenigstens zwei mit ihren Amplitudenwerten von einem vorgegebenen zweiten Ampliten-Schwellenwert abweichenden Fehlersignalen die zeitliche Signaldauer einen vorgegebenen zweiten zeitlichen Schwellenwert um zumindest einen vorbestimmten kürzeren Zeitraum überschreitet und zumindest zwei Fehlersignale innerhalb eines Meßzeitraumes gemeinsam auftreten, und sonst
- c) kein Fehler erkannt wird.

Dieses Verfahren bewirkt eine differenzierte mehrdimensionale Bewertung der Fehlersignale nach verschiedenen Kriterien, die insgesamt sicherstellen, daß
eine einwandfreie Unterscheidung zwischen Punktfehler
oder "Loch" und Längsfehler oder "Laufmasche" gegeben ist.

Der erste und der zweite Amplituden-Schwellenwert können gleich oder verschieden groß sein. Da beide Fehlerarten getrennt beurteilt werden, ist es in der Regel zweckmäßig, bei Längsfehlern mit einer höheren Empfindlichkeitsschwelle zu arbeiten als bei Punktfehlern, und zwar ohne daß deswegen mit unerwünschten Fehlabschaltungen zu rechnen wäre. Erfahrungsgemäß ergeben nämlich Punktfehler (Löcher) eine größere Fehlersignalamplitude, die es erlaubt, für die Erkennung dieser Fehler mit einer niedrigeren Empfindlichkeitsschwelle das Auslangen zu finden.

Durch die Einstellung von zumindest zwei verschiedenen Empfindlichkeitsschwellen können auch Grenzfehler, die auf Ungleichmäßigkeiten im Gestrick zurückzuführen sind, unterschieden werden.

Die Bewertung der zeitlichen Signaldauer der festgestellten Fehlersignale bei der Auswertung geht von der
Erkenntnis aus, daß sich Punktfehler (Löcher) in der
Regel über mehrere Maschenstäbchen erstrecken, d.h.
"breiter" als Laufmaschen sind. Laufmaschen dagegen
sind durchweg jeweils auf ein Maschenstäbchen beschränkt.

Durch Einstellung der entsprechenden Amplituden-Schwellenwerte und der zeitlichen Schwellenwerte für die Signaldauer werden kleinere Unregelmäßigkeiten und elektrische Störimpulse bei der Fehlererfassung ausgeschlossen.

Da das einzelne oder gemeinsame Auftreten von Fehlersignalen jeweils innerhalb eines vorgegebenen Meßzeitraumes (logischen Fensters) festgestellt wird, wird ein beispielsweise durch eine Schräglage einer Laufmasche bezüglich des streifenförmigen Abtastbereiches herrührender zeitlicher Versatz der von den einzelnen gruppenweise zusammengefaßten Abtastmitteln kommenden Abtastsignale nicht zu einer Fehlinterpretation "mehrere hintereinanderfolgende Löcher" anstelle von "Längsfehler" führen. In einer praktischen Ausgestaltung dieses Auswerteschrittes können die Fehlersignale jeweils einzeln zumindest über einen vorbestimmten Zeitraum zwischengespeichert und erst dann auf Gemeinsamkeit ihres Auftretens untersucht werden.

Gemeinsam mit den vorerwähnten Kriterien führt schließlich die Feststellung, ob für das Auftreten der Fehlersignale die UND-Bedingung oder die Antivalenz-Bedingung
erfüllt ist, zu der sicheren Erkennung der jeweiligen
Fehlerart. Grundsätzlich führt ein Fehlersignal nur
dann zur Maschinenabstellung, wenn nach dessen Auswertung die der jeweiligen Fehlerart entsprechenden
Kriterien erfüllt sind.

Die von den elektro-optischen Abtastmitteln gelieferten Abtastsignale können nicht nur zum Fehlererkennen, sondern auch zur Überwachung der optischen Abtastbedingungen der Ware ausgenutzt werden. So kann aus diesen Abtastsignalen ein gewichtetes Summensignals gebildet werden, um die elektro-optischen Abtastmittel in Abhängigkeit von diesem Summensignal auf konstante vorgegebene optische Abtastbedingungen selbsttätig einzuregeln. Diese Regelung wird vorzugsweise durch eine impulsförmige Steuerung

des Sendestroms der Lichtquellen erzeugt, derart, daß die Lichtempfänger (Fototransistoren) ständig in einem für sie optimalen Arbeitsbereich arbeiten.

Außerdem kann dieses gewichtete Summensignal daraufhin überwacht werden, ob es innerhalb vorbestimmter Grenzwerte liegt, wobei bei Überschreiten eines dieser Grenzwerte ein Steuersignal abgegeben wird. Auf diese Weise läßt sich erkennen, ob Defekte im Bereiche der Abtastmittel (Tastkopf) vorliegen, beispielsweise Lampenausfall, Anbringungsfehler, starkes Fremdlicht, Regelungsausfall etc.

Weiterbildungen des neuen Verfahrens sind Gegenstand von Unteransprüchen.

In der Zeichnung ist als Ausführungsbeispiel eine nach erfindungsgemäßen Verfahren arbeitende Fehlerüberwachungs-einrichtung für den Warenschlauch einer Rundstrickma-schine dargestellt. Es zeigen jeweils in schematischer Darstellung:

- Fig. 1 eine Rundstrickmaschine mit einer angebauten Fehlerüberwachungseinrichtung, in einer Prinzipdarstellung und in einer Seitenansicht,
- Fig. 2 den elektro-optischen Tastkopf der Fehlerüberwachungseinrichtung nach Fig. 1, im axialen Schnitt in einer Seitenansicht,
- Fig. 3 ein Blockschaltbild der elektrischen Schaltung des Tastkopfes nach Fig. 2,

WO 93/05222 PC1/DE92/006/1

- 11 -

- Fig. 4 ein Blockschaltbild der elektronischen Signalauswertschaltung der Fehlerüberwachungseinrichtung nach Fig. 1,
- Fig. 5 die bedienungsseitige Frontplatte des Steuergerätes der Fehlerüberwachungseinrichtung nach Fig. 1, in einer schematischen Darstellung und in einer Draufsicht sowie in einem anderen Maßstab und
- Fig. 6 das Flußdiagramm für einen Programmablauf in dem Mikrokomputer der Signalauswerteschaltung der Fehlerüberwachungseinrichtung nach Fig. 4.

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Rundstrickmaschine 1 weist ein Maschinengestell 2 auf, in dem ein bei 3 angedeuteter Nadelzylinder um eine Vertikalachse 4 drehbar gelagert ist. Die mehrsystemige Rundstrickmaschine erzeugt einen um die Vertikalachse 4 umlaufenden Warenschlauch 5, der durch die angetriebene gebräuchliche Warenabzugsvorrichtung 6 abgezogen und fortlaufend flachliegend zu einem Warenballen 7 aufgewickelt wird.

Der umlaufende Waren- oder Gestrickschlauch 5 wird von einem unterhalb des Nadelzylinders 3 ortsfest angeordneten elektro-optischen Tastkopf 8 ständig auf Fehler überwacht. Der Tastkopf 8 kann je nach Maschinentype innerhalb oder außerhalb des Warenschlauches 5 angeordnet sein. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt die Abtastung des Warenschlauches 5 von außen her; der Tastkopf 5 ist deshalb über einen Halter 9 an dem Maschinengestell 2 derart befestigt, daß er gegenüber dem Gestrick des Warenschlauches 5 etwas federnd beweglich ist.

Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, weist der Tastkopf 8 ein etwa dosenförmiges Gehäuse 10 auf, in dem
eine Anzahl (im vorliegenden Falle sechs) Lichtquellen 11 in einer sich senkrecht zur Papierebene erstreckenden Reihe auf einem zugeordneten Träger 12
angeordnet sind. Durch eine das Gehäuse 10 stirnseitig
abschließende, streifenförmig seitlich begrenzte, lichtdurchlässige Scheibe 13 fällt das von den Lichtquellen
11 austretende und jeweils durch eine Sammellinse gebündelte Licht auf das Gestrick der bei 5 angedeuteten
Warenbahn. Das von dieser reflektierte Licht gelangt
durch die lichtdurchlässige Scheibe 13 und eine in dem
Gehäuse 10 den Lichtquellen 11 jeweils gegenüberliegende

Linse 15 zu (im vorliegenden Falle ebenfalls sechs)
Lichtempfängern 16, die als Fototransistoren ausgebildet sind und in einer der Reihe der Lichtquellen 11 entsprechenden Reihe auf einem Tragelement 17 angeordnet sind, das über Stehbolzen 18 in dem Gehäuse 10 ortsfest gehaltert ist. In dem Gehäuse 10 des Tastkopfes 8 sind außerdem elektronische Bauelemente für die Aufbereitung der von den Lichtempfängern 16 abgegebenen Abtastsignale sowie zur automatischen Helligkeitsregelung der Lichtquellen 11 enthalten. Die zugeordnete Platine ist mit 19 bezeichnet. Ihr Schaltungsaufbau wird im folgenden anhand von Fig. 3 erläutert werden.

Das von den einzelnen Lichtsendern 11 ausgesandte gebündelte Licht wird von der abgetasteten textilen Oberfläche der Warenbahn 5 reflektiert und den Lichtempfängern 16 zugeleitet, die über Ausgangsleitungen 20 einer Signalaufbereitungsschaltung 21 elektrische Abtastsignale zuführen, die für den Zustand der reflektierenden textilen Warenbahn an der jeweiligen Abtaststelle kennzeichnend sind. Diese Abtaststellen liegen innerhalb eines durch die reihenweise Anordnung der Lichtquellen 11 und der Lichtempfänger 16 gegebenen streifenförmigen Bereich, der in Fig. 2 bei 22 angedeutet ist und der sich quer zu der Drehrichtung des Warenschlauches 5 erstreckt. Dieser streifenförmige Bereich ist deshalb etwa parallel zu der Vertikalachse 4 in Fig. 1 ausgerichtet. In ihm bildet jeder der in einer Reihe liegenden Lichtempfänger 16 eine diskrete Abtaststelle.

In der Signalaufbereitungsschaltung 21 sind die Signalausgänge der in einer Reihe angeordneten (in diesem Falle sechs) Lichtempfänger 16 in zwei Gruppen von jeweils drei Signalausgängen zusammengefaßt. Diese Gruppenbildung erfolgt beispielsweise in der Art, daß die drei benachbarten, in der Reihe oben liegenden Lichtempfänger 16 einer Gruppe I und die in der Reihe unten liegenden drei Lichtempfänger in eine zweite Gruppe II eingeteilt sind. Grundsätzlich ist es aber auch denkbar, die Gruppeneinteilung anders zu treffen, etwa derart, daß die Lichtempfänger 16 abwechselnd der Gruppe I und der Gruppe II zugeteilt werden, womit sich eine fortschreitende Abtastung der an dem Tastkopf vorbeilaufenden Warenbahn 5 erzielen läßt.

Die Zahl der Gruppen, in die die Lichtquellen 11 und die Lichtempfänger 16 zusammengefaßt sind, ist nicht auf zwei Gruppen beschränkt; sie kann, abhängig von den jeweiligen Abtastverhältnissen und den Einsatzbedingungen des Tastkopfes 8,auch größer gewählt werden.

Die Zusammenfassung der Signalausgänge der in einer Gruppe enthaltenden Lichtempfänger 16 erfolgt in der Signalaufbereitungsschaltung 21 in der Weise, daß von dieserimmer dann, wenn einer der Lichtempfänger 16 in einer der Gruppen, d.h. im vorliegenden Falle in der Gruppe I oder der Gruppe II anspricht und ein Abtastsignal liefert, auf einer der Gruppe I zugeordneten ersten Signalleitung 23 oder auf einer der Gruppe II zugeordneten zweiten Signalleitung 24 ein Fehlersignal abgegeben wird.

Um eine genaue Abtastung der textilen Warenbahn 5 zu gewährleisten, und von Abtastfehlern herrührende Fehlabschaltungen der Maschine zu vermeiden, müssen die optischen Abtastverhältnisse in dem Abtastbereich möglichst konstant gehalten werden. Es wird deshalb die textile Oberfläche in dem Abtastbereich von den

ŧ

Lichtquellen 11 mit einer definierten Helligkeit beleuchtet. Um Änderungen der Umgebungsverhältnisse (Raumbeleuchtung, Abschattung etc.) auszugleichen, ist eine automatische Helligkeitsregelung vorgesehen, die in dem Tastkopf 8 untergebracht ist.

Wie aus Fig. 3 zu ersehen, enthält der Tastkopf 8 einen Helligkeitsregler 25, dem von der Signalaufbereitungsschaltung 21 ein aus den Ausgangssignalen der Lichtempfänger 16 abgeleitetes gewichtetes Summensignal bei 26 zugeführt wird und der über eine impulsgesteuerte Endstufe 27 den Sendestrom der elektrisch hintereinandergeschalteten Lichtquellen 11 auf einen vorgegebenen Sollwert derart einregelt, daß die Lichtempfänger 16 (Fototransistoren) ständig in einem für sie optimalen Arbeitsbereich arbeiten. Dieser Bereich ist durch den vorgegebenen Sollwert bestimmt, der mit Hilfe eines bei 28 angedeuteten Sollwertgebers eingestellt werden kann und normalerweise unverändert bleibt. Die Regelung der Helligkeit der Lichtquellen 11 erfolgt in bekannter Weise über eine Pulsbreitenregelung in der Endstufe 27 des impulsförmigen Steuerstroms der Lichtquellen 11, dessen Frequenz ca. 20 bis 30 kHz beträgt.

Die Stromversorgung der Signalaufbereitungsschaltung 21 und der Lichtquellen 11 bzw. der impulsgesteuerten Endstufe 27 erfolgt über eine Stromversorgungsleitung 29, die gemeinsam mit den beiden Signalleitungen 23, 24 zu einem Steckverbinder 30 geführt ist.

Zu der Steckverbindung 30 führt außerdem noch eine Kontrolleitung 31 von dem Helligkeitsregler 25,über die eine Überwachung der von dem Helligkeitsregler 25 der impulsgesteuerten Endstufe 27 zugeleiteten Regelspannung erfolgt. Wenn diese Regelspannung nämlich vorgegebene

Grenzwerte über- bzw. unterschreitet, ist das ein Zeichen dafür, daß in dem Tastkopf 8 selbst Fehler wie Lampenausfall, Anbringungsfehler, starkes Fremd-licht, Regelungsausfall etc. vorliegen, die einer sofortigen Abhilfe bedürfen. Diese im Tastkopf 8 liegenden Fehler werden somit ebenfalls über das in der Signalaufbereitungsschaltung 21 aus den Ausgangssignalen der Lichtempfänger 16 erzeugte. gewichtete Summensignal erkannt, das die Signalaufbereitungsschaltung 21 deren Helligkeitsregler 25 liefert.

An der Rundstrickmaschine 1 ist in der aus Fig. 1 ersichtlichen Weise etwa an dem Antriebsgehäuse 33 ein die Signalauswerteschaltung enthaltendes Steuergerät 34 für den Tastkopf 8 angeordnet, das mit diesem über ein die Leitungen 23, 24, 29, 31 (Fig. 3) enthaltendes Leitungsbündel 35 verbunden ist und an das eingangsseitig außerdem ein an dem Maschinengestell 2 angebrachter Taktgeber 36 angeschlossen ist, der über eine Leitung 37 das Steuergerät 34 mit Maschinentaktimpulsen versorgt. Mit 38 ist schließlich die Versorgungsspannungsleitung des Steuergerätes 34 bezeichnet.

Das Steuergerät 34 enthält die Auswertungsschaltung für die von dem Tastkopf 8 gelieferten Fehlersignale, die im einzelnen anhand von Fig. 4 noch erläutert werden wird. Es ist außerdem mit den zur Bedienung der ganzen Fehlerüberwachungseinrichtung erforderlichen Elementen ausgerüstet. Dazu zählt, wie aus der Darstellung der Frontplatte 40 des Steuergerätes 34 in Fig. 5 zu ersehen, ein optisches Anzeigefeld 41 für die aktuellen Ablaufdaten und die Menüführung mit entsprechender Eingabetastatur 42. Eine V 24-Schnittstelle 43 dient zur Verbindung mit einem externen Datenerfassungsgerät und/oder einem übergeordneten Rechnersystem, wie es in Fig. 4 bei 44 angedeutet ist. Über diesen Weg kann

auch eine Fernübertragung der Fehlerparameter erfolgen.

Das optische Anzeigefeld 41 ist in der Regel aus zweizeiliges Display ausgebildet, auf dem die jeweiligen Fehlermeldungen und alle interessierenden Betriebszustände übersichtlich sichtbar gemacht werden können. Selbstverständlich sind auch andere Ausbildungen dieses Anzeigefeldes denkbar. Das Tastenfeld der Eingabetastatur 42 dient zur Eingabe oder zum Aufruf spezifischer Werte, die für den allgemeinen Betriebsablauf notwendig sind.

Ein schließlich im unteren Teil der Frontplatte noch vorgesehener Schlüsselschalter 45 dient zur Verhinderung eines unbefügten Zugriffes auf das Tastenfeld der Eingabetastatur 42.

Die in Fig. 4 dargestellte Fehlersignal-Auswertungsschaltung des Steuergerätes 34 setzt sich aus den Hauptgruppen Analog/Digital-Wandler 46, Mikroprozessor (CPU) 47, Programmspeicher 48 und Datenspeicher 49 zusammen. Außerdem enthält sie ein an die Spannungsversorgungsleitung 34 angeschlossenes Netzteil 50, das über ein entsprechendes Netzfilter 51 und die Leitung 29 die Spannungsversorgung des Tastkopfes 8 und der verschiedenen Elemente der elektronischen Fehlersignalauswertungsschaltung bewirkt.

Die von dem Tastkopf 8 über die Signalleitungen 23,
24 und die Kontrolleitung 31 kommenden analogen
Fehlersignale bzw. das analoge Kontrollsignal werden dem Vier-Kanal-Analog-/Digitalwandler 46 zugeführt und in diesem prozessorspezifisch digitalisiert. Der nachgeschaltete Mikroprozessor 47 analysiert diese empfangenen digitalisierten Werte und legt die aus der Auswertung gewonnenen Daten – nach Fehlerart getrennt – in dem vorzugsweise nicht flüchtigen Datenspeicher 49 ab, über den auch die Dateneingabe durch die Eingabetastatur 42 erfolgt. Das optische Anzeigefeld 41 erhält seine Daten von dem von dem Mikroprozessor 47 entsprechend versorgten Programmspeicher 48.

Die für die Synchronisation des Verfahrensablaufes der Fehlersignalauswertung mit der Drehbewegung des Warenschlauches 5 erforderlichen, von dem als induktiver Näherungsinitiatior ausgebildeten Maschinentaktgeber 36 über die Leitung 37 zugeführten Synchronisationsimpulse werden über eine opto-elektrische Signalwandlerschaltung 52 einer Zwischenschaltung (Interface) 53 in dem Steuergerät 34 zugeführt, über die auch eine zur Abschaltung der Rundstrickmaschine im Fehlerfalle dienende Abschalt- Steuerschaltung 54 und die V24-Schnittstelle 43 an den Mikroprozessor 47 angeschlossen sind.

Die Auswertung der von dem A/D-Wandler 46 dem Mikroprozessor 47 zugeführten Daten erfolgt anhand eines Software-Programms, das im folgenden noch kurz erläutert werden wird. Dieses Software-Programm bewirkt eine Fehlerauswertung nach folgendem Prinzip:

Die über die Signalleitungen 23, 24 zugeführten Fehlersignale zeigen an, daß bei zumindest einem der Lichtempfänger 16 in der Gruppe I oder der Gruppe II oder bei zumindest zwei Lichtempfängern 16 in beiden Gruppen I und II eine Änderung der Reflexionsverhältnisse der abgetasteten textilen Oberfläche aufgetreten ist. Diese den einzelnen Gruppen (I, II) zugeordneten Fehlersignale geben Aufschluß nicht nur über das Auftreten eines Fehlers überhaupt, sondern auch über die Fehlerart-Dazu werden folgende Kriterien beurteilt:

- a) Der Amplitudenwert des Fehlersignals: Es wird festgestellt, ob der Amplitudenwert über einem vorgegebenen Schwellenwert liegt oder nicht, wobei für verschiedene Fehlerarten, d.h. für Punkt- oder Längsfehler, unterschiedliche Schwellenwerte vorgegeben werden können. Liegt der Amplitudenwert unterhalb des niedrigsten Schwellenwertes, so liegt kein Fehler vor; das Fehlersignal bleibt unbeachtet.
- b) Die Zeitdauer des Fehlersignals: Es wird festgestellt, ob die Signallänge (Dauer) einen bestimmten zeitlichen Schwellenwert überschreitet oder nicht. Dieser Schwellenwert kann für die verschiedenen Fehlerarten wiederum unterschiedlich gewählt werden. Liegt die Signaldauer unterhalb des tiefsten Schwellenwertes, so liegt ebenfalls kein Fehler vor; das Fehlersignal bleibt unbeachtet, weil zu vermuten steht, daß es nur auf eine kurzzeitige Störung (bspw. elektrischer Störimpuls oder Garndickstelle etc.) zurückzuführen ist.

Ausgehend von der Beobachtung, daß Längsfehler in der überwiegenden Mehrzahl schmäler sind als Punktfehler, weil bspw. Laufmaschen sich in der Regel auf die Breite eines Maschenstäbchens beschränken, während von einem gerissenen Faden herrührende Löcher die Breite mehrerer benachbarter Maschenstäbchen umfassen, gibt die Auswertung der Signaldauer bereits einen ersten Anhaltspunkt für die Unterscheidung zwischen den Fehlerarten. Wird nämlich der voreingestellte, zweckentsprechend gewählte zeitliche Schwellenwert um eine kürzere Zeitdauer überschritten, so deutet dies auf einen Längsfehler hin, während bei einer Überschreitung eines bestimmten (gegebenenfalls anderen) zeitlichen Schwellenwertes um eine längere Zeitdauer das Vorliegen eines Längsfehlers wahrscheinlich ist.

c) Gemeinsames Auftreten von Fehlersignalen (logisches Fenster): Treten die den Gruppen (I, II) zugeordneten Fehlersignale gemeinsam auf, so bedeutet dies, daß der abgetastete Bereich der textilen Warenoberfläche, in dem eine Änderung der Reflexionsverhältnisse festgestellt wird, sich über einen beide Gruppen I, II von Lichtempfängern 16 beeinträchtigenden Abschnitt erstreckt. Ist deshalb die logische UND-Bedingung für die beiden gruppenspezifischen Fehlersignale erfüllt, so liegt wahrscheinlich ein Längsfehler vor. Ergibt die Prüfung aber andererseits, daß die Antivalenzbedingung XOR erfüllt ist, so handelt es sich um einen Punktfehler.

Enthält der in dem streifenförmigen Abtastbereich 22 des Tastkopfes 8 abgetastete umlaufende Warenschlauch 5

eine Laufmasche, d.h. einen Längsfehler, so werden die davon beeinflußten Lichtempfänger 16 des Tastkopfes 8 in den Gruppen I, II nur dann gleichzeitig ein Fehlersignal abgeben, wenn die Laufmasche exakt parallel zu der Achse des streifenförmigen Abtastbereiches 22 ausgerichtet ist. Tatsächlich sind aber wegen des Warenabzugs und der dadurch bedingten Verformung des Warenschlauches beim Übergang von der zylindrischen in die plattgelegte flache Form bestimmte Verzerrungen der Maschenware prinzipbedingt unvermeidlich. Mit anderen Worten, abhängig von dem Anbringungsort des Abtastkopfes 8, relativ zu dem Nadelzylinder, sind die Maschenstäbchen bezüglich der Achse des Abtastbereiches etwas schräg gelegt oder gekrümmt. Wenn nun das gleichzeitige Auftreten von Fehlersignalen in mehreren Gruppen als Hinweis auf das Vorliegen eines Längsfehlers gewertet wird, so wäre eine sichere Fehlererkennung nur unter der Voraussetzung gewährleistet, daß die Längsmaschen (bspw. Laufmaschen) exakt parallel zu der Achse des streifenförmigen Abtastbereichs, d.h. der Reihe der Lichtempfänger 16, in den Abtastbereich eintreten. Jede Schräglage beim Eintritt führt dazu, daß die Lichtempfänger 16 in den einzelnen Gruppen zeitlich gegeneinander versetzt ansprechen, mit der Folge, daß ohne besondere Vorkehrungen der Längsfehler fälschlicherweise als eine Folge von Punktfehlern interpretiert würde.

Um das zu verhindern und auch bei Maschenverzug, z.B. bei schrägverlaufenden Laufmaschen, eine eindeutige Fehlerarterkennung zu sichern, wird bei der Bewertung des logischen Fensters untersucht, ob

aufeinanderfolgende Fehlersignale der beiden Gruppen innerhalb eines vorbestimmten Meßzeitraums auftreten, der dem für die jeweilige Fehlerart zu erwartenden maximalen Zeitversatz zwischen dem Auftreten der beiden Fehlersignale entspricht.
Praktisch kann dies derart geschehen, daß beide Fehlersignale während eines vorbestimmten Zeitraums kurzzeitig getrennt gespeichert und erst anschließend auf die Gemeinsamkeit des Auftretens untersucht werden.

Treten sie innerhalb dieses Meßzeitraums gemeinsam auf, so handelt es sich wahrscheinlich um einen Längsfehler (UND-Bedingung erfüllt). Tritt nur ein Signal von beiden auf, liegt wahrscheinlich ein Punktfehler vor (XOR-Bedingung erfüllt).

d) Periodische Fehlerwiederholung: Die periodische Wiederkehr eines Fehlers wird für jede Maschinenumdrehung registriert, wobei wahlweise Vorkehrungen getroffen werden können, um die Maschine entweder bereits bei der ersten Fehlerwiederholung oder erst nach mehreren Umdrehungen, bei denen sich der Fehler wiederholt, abzuschalten.

Tritt eine Fehlerwiederholung in aufeinanderfolgenden Maschinenumdrehungen auf, so handelt es sich um einen Längsfehler. Ist keine solche Fehlerwiederholung festzustellen, so liegt in der Regel ein Punktfehler vor.

Die festgestellten Fehler werden nach Fehlerarten getrennt gespeichert und registriert sowie gegebenenfalls auf dem optischen Anzeigefeld 41 zur Anzeige gebracht. Dabei sind Zähler vorgesehen, die die Gesamtzahl der Fehler pro Warenballen (nach Fehlerarten getrennt oder gemeinsam), die Zahl der Fehler pro Zeiteinheit (ebenfalls nach Fehlerart getrennt oder gemeinsam) etc. angeben und deren aktueller Zählerstände von der Bedienungsperson über die Eingabetastatur 42 in das Anzeigefeld 41 abgerufen werden können. Außerdem werden, abhängig von der Zahl und der Art der erkannten Fehler, über das Interfaçe 43, die Maschinenabstellung 54 und gegebenenfalls zusätzlich noch Alarmeinrichtungen angesteuert, wobei Vorsorge getroffen werden kann, daß beim Auslaufen der Maschine deren Nadelzylinder in einer Stellung zur Ruhe kommt, in der beispielsweise eine gebrochene Nadel einer Nadeltür gegenübersteht.

In dem Mikroprozessor 47 wird außerdem das über die Kontrolleitung 31 zugeführte Kontrollsignal daraufhin überprüft, ob die Regelspannung des Helligkeitsreglers 25 (Fig. 3) innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt oder nicht. Sowie einer der Grenzwerte überschritten wird und damit die optischen Abtastbedingungen unzulässig werden, wird über das Interface 43 die Maschinenabstellung 54 angesteuert oder auf dem optischen Anzeigefeld 41 ein Alarmsignal abgegeben.

Das Flußdiagramm für ein geeignetes Programm für den Mikroprozessor 47 ist in den Fig. 6 bis 9 veranschaulicht. Nach dem Einschalten durchläuft der Mikroprozessor zunächst eine einmalige Einschaltroutine. In einer internen Initialisierungsphase werden der Programmbzw. Befehlsfolgezähler auf den Startwert gesetzt. Die

Steuer- und Statusregister werden entsprechend den in dem RAM- oder ROM-Speicher des Mikroprozessors 47 vorgegebenen Daten gesetzt etc. Sowie diese Einschaltroutine durchlaufen ist, werden bei 60 die von dem Tastkopf 8 kommenden, über den A/D-Wandler 46 zugeführten Fehlersignale "TKS" eingelesen, die für die Gruppe I mit TKS-1 und für die Gruppe II mit TKS-2 bezeichnet sind.

Bei 61 wird sodann geprüft, ob das Fehlersignal der Gruppe I mit seiner Amplitude den Amplituden-Schwellenwert für eine Laufmasche, d.h. für einen Längsfehler, überschreitet oder nicht. Wenn ja, wird bei 62 festgestellt, ob die Signaldauer oder -länge LA 1 des Signals TKS-1 (der Gruppe I) oberhalb des vorgegebenen zeitlichen Schwellenwerts für Laufmaschen liegt. Führen beide Prüfungen zu einem positiven Ergebnis, so wird dieses bei 63 zwischengespeichert, d.h. "TK-Lauf (masche) - Erg (ebnis) - 1" wird auf 1 gesetzt.

Sodann wird bei 64, 65 die gleiche Prüfung für das Fehlersignal TKS-2 der Gruppe II durchgeführt, deren positives Ergebnis gegebenenfalls bei 66 zwischengespeichert wird.

Bei 67 beginnt nunmehr das für die Bewertung der Kriterien zur Unterscheidung der Fehlerarten vorgesehene logische Fenster. Dazu wird zunächst festgestellt, ob die vorhergehenden Prüfungen bei dem Fehlersignal TKS-1 oder -2 zu einem positiven Ergebnis geführt hat und demgemäß TK-Lauf-Erg für die Gruppe I oder die Gruppe II wahr ist oder nicht. Wenn ja, wird bei 68 eine für Laufmaschen gültige Wartezeitzählung um 1 hochgezählt, wenn nein, wird die Wartezeitzählung auf null zurückgesetzt.

EDO A ~~~

An dieser Stelle erfolgt somit der Ausgleich einer etwaigen Schrägstellung einer Laufmasche bezüglich des Abtastfeldes des Tastkopfes 8. Die Ergebnisse der bisherigen Prüfung der Signale TKS-1 und TKS-2 werden somit zunächst getrennt zwischengespeichert und erst anschließend auf die Gemeinsamkeit ihres Auftretens hin bewertet.

Zu diesem Zwecke wird bei 69 untersucht, ob die gespeicherten Ergebnisse TK-Lauf-Erg-1 und TK-Lauf-Erg-2 der UND-Bedingung genügen und ob außerdem als weitere UND-Bedingung die für Laufmaschen gültige Wartezeit (Wartezeit-Lauf) größer O oder = einem vorgegebenen Zeitversatz ist. Dieser Zeitversatz ergibt sich aus der speziellen Art des abzutastenden Gestricks. Er entspricht beispielsweise der Durchlaufzeit von drei benachbarten Maschenstäbchen durch das streifenförmige Abtastfeld 22 des Tastkopfes 8.

Ergibt die Prüfung, daß die drei genannten UND-Bedingungen erfüllt sind, so liegt eine Laufmasche vor. Ein Merker "Laufmasche" (Merker-Lauf) wird auf 1 gesetzt, während die übrigen Parameter wieder auf O gesetzt werden, was bei 70 geschieht. Im Programmablauf wird daraufhin bei 71 anhand eines Unterprogrammes überprüft, ob der festgestellte Laufmaschenfehler bei der nächsten Maschinenumdrehung wiederkehrt. Wenn ja, kann beispielsweise die Maschinenabstellung 54 ausgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine Fehleranzeige "Laufmasche" in dem Anzeigefeld 41. Es werden Zähler für die Gesamtfehlerzahl, für die Gesamtzahl der Laufmaschenfehler, für die Zahl der Gesamtfehler oder der Laufmaschenfehler pro Zeiteinheit weitergezählt und so fort. Ein Teil dieses Programmablaufes wird anhand der nachfolgenden Erkennung eines Punktfehlers ("Loch") kurz dargelegt.

Ist die UND-Bedingung bei 69 nicht erfüllt, so wird bei 72 (Fig. 7) nochmals sicherheitshalber überprüft, ob die Wartezeit "Laufmasche" größer ist als der voreingestellte Zeitversatz. Wenn ja, sind die Bedingungen für das Vorliegen einer Laufmasche endgültig nicht erfüllt. Alle Parameter werden bei 73 auf 0 gesetzt.

Wird aber bei 72 festgestellt, daß die geprüften Signale TKS-1 und TKS-2 einen größeren zeitlichen Abstand aufweisen als dem für Laufmaschen gültigen, voreingestellten (maximalen) Zeitversatz, so beginnt unmittelbar die Überprüfung der beiden Signale daraufhin, ob sie das Vorliegen eines Punktfehlers, d.h. Loches bedeuten.

Zu diesem Zwecke erfolgt bei 74 und 76 eine Prüfung darauf, ob die Amplitude des Signals TKS-1 oder -2 einen für die Locherkennung vorgegebenen Amplituden-Schwellenwert ("Schwellwert-Loch") übersteigt oder nicht, während bei 75, 77 eine Überprüfung dieser beiden Signale daraufhin erfolgt, ob die Signaldauer oder -länge einen vorgegebenen, für die Locherkennung geltenden zeitlichen Schwellenwert überschreitet oder nicht.

Die Ergebnisse tk-Loch-Erg-1 bzw. -2 werden wiederum bei 78, 79 zwischengespeichert.

Anschließend wird bei 80 festgestellt, ob die zwischengespeicherten Ergebnisse der vorhergehenden Prüfungen der logischen ODER-Bedingung genügen oder nicht. Wenn ja, wird bei 81 eine für die Locherkennung gültige Wartezeit hochgezählt, worauf bei 82 untersucht wird, ob die Wartezeit "Loch" größer ist als der für die Laufmaschenerkennung vorgegebene Zeitversatz, entsprechend drei Maschenstäbchen, multipliziert mit einem Faktor überschritten ist oder nicht.

Dieser Faktor bewirkt eine Verbreiterung des Zeitfensters, die verhindert, daß breite Löcher mehrfach gezählt werden. Wird eine Wartezeit "Loch" festgestellt, die größer als der Zeitversatz x dem Faktor ist, so wird die Messung abgebrochen. Die Parameter werden bei 83 auf Null gesetzt.

Ist die Bedingung bei 82 aber nicht erfüllt, d.h. liegen die Signale noch innerhalb des für die Locherkennung geltenden breiteren Zeitfensters, so wird bei 84 nochmals überprüft, ob die gespeicherten Prüfungsergebnisse TK-Loch-Erg-1 und TK-Loch-Erg-2 der logischen UND-Bedingung genügen. Sollte die Antwort "Ja" sein, so liegt doch eine Laufmasche vor, deren Amplituden- und Zeitdauerwert aber oberhalb der entsprechenden, für die Locherkennung gültigen Schwellenwerte liegen. Es wird deshalb bei 85 der Merker "Lauf (masche)" auf 1 gesetzt, während der Merker "Loch" auf Null gesetzt wird.

Genügen die beiden Ergebnisse TK-Loch-Erg-1 und TK-Loch-Erg-2 der logischen UND-Bedingung nicht, so wird bei 86 sicherheitshalber nochmals eine Antivalenzprüfung vorgenommen, bei deren positivem Ausgang der Merker "Loch" bei 87 auf 1 gesetzt wird.

An dieser Stelle des Programms ist nunmehr die Bewertung der von dem Tastkopf 8 gelieferten Fehlersignale abgeschlossen. Der Datenspeicher enthält nunmehr getrennte Angaben darüber, ob ein Punktfehler oder ein Längsfehler, d.h. ein Loch oder eine Laufmasche, vorliegt.

Die Weiterverarbeitung der so gewonnenen Information erfolgt für die Laufmaschen bei 71 und für die Löcher in dem nachfolgend kurz angedeuteten Programmteil, der für die Laufmaschenerkennung in ähnlicher Weise vorgesehen und in 71 enthalten ist. Es genügt deshalb, diesen Programmteil lediglich für die Locherkennung kurz zu schildern:

Anschließend an die vorher erörterten Programmschritte wird bei 88 nochmals überprüft, ob die Wartezeit "Loch" gleich dem eingestellten Zeitversatz x dem vorgegebenen Faktor ist und ob der Merker "Laufmasche" auf Null bzw. der Merker "Loch" auf "1" steht. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird bei 89 ein die Gesamtzahl der Löcher angebender Zähler - "Lochzähler" - und ein Einzelzähler, sowie gegebenenfalls ein die Gesamtfehlerzahl angebender Zähler jeweils um 1 hochgezählt. Falls nach dem Auftreten eines Loches die Maschinenabstellung 54 angesteuert werden soll, wurde ein entsprechender Befehl über die Eingabetastatur 42 eingegeben. Es wird deshalb bei 90 geprüft, ob ein solcher Ausschaltbefehl "Loch - aus" vorliegt oder nicht. Wenn ja, wird bei 91 eine Abschaltroutine in Gang gesetzt, die sicherstellt, daß beim Auslaufen der Maschine der Nadelzylinder in einer vorbestimmten Stellung zur Nadeltür zum Stillstand kommt, worauf bei 92 die Abschaltung ausgelöst wird. Außerdem wird

von 93 aus das Anzeigefeld 41 angesteuert, das eine Fehleranzeige gibt und gleichzeitig den Bediener auffordert, den Fehler zu quittieren.

Häufig ist es auch erwünscht, zusätzlich noch die pro Zeiteinheit festgestellten Fehler - getrennt nach Punkt- und Längsfehlern - zu kennen, zu registrieren und auf dem Anzeigefeld 41 anzuzeigen.

Dies kann im weiteren Programmablauf bei 94 (für die Löcher) geschehen, Während bei 95 geprüft wird, ob die festgestellte Fehlerzahl ein vorgegebenes Fehlerlimit überschreitet. Wenn ja, wird bei 96 die Abschaltroutine für die Maschinenabstellung 54 ausgelöst. Auf jeden Fall erfolgt bei 97 eine Ansteuerung des Anzeigefeldes 41 zur entsprechenden Fehleranzeige und Aufforderung zur Fehlerquittierung.

Das Programm kann zusätzlich noch die Möglichkeit beinhalten, ein Unterprogramm zur Erstellung eines Display-Protokolls aufzurufen, die Zähler für die Fehler bei Erreichen des Endes des Warenballens wieder zurückzustellen, so daß die Fehlerzahl pro Warenballen angegeben werden kann, eine Auslaufroutine und eine Einschaltroutine für die Wiederingangsetzung der Maschine nach einem aus anderen Gründen erfolgenden Stillsetzen auszulösen etc. Diese Programmschritte sind im einzelnen nicht weiter veranschaulicht.

In Fig. 8 ist lediglich noch kurz erläutert, wie

die über die Kontrolleitung 29 von dem Tastkopf 8
zugeführten Kontrollsignale für die Helligkeitswerte der Beleuchtung der abzutastenden Textilware
verarbeitet werden. Diese Kontrollwerte werden bei
100 eingelesen. Darauf wird bei 101 überprüft, ob
sie einen vorgegebenen oberen Grenzwert überschreiten.
Wenn ja, erfolgt bei 102 die Ansteuerung der Maschinenabstellung 54, während gleichzeitig von 105 aus das
Anzeigefeld 41 mit einer entsprechenden Information
versorgt wird, so daß es die wahrscheinliche Fehlerursache, nämlich daß der Tastkopf nicht am Stoff anliegt, anzeigt.

Bei 106 erfolgt die entsprechende Prüfung bezüglich des unteren Grenzwerts, die bei positivem Ergebnis bei 107 ebenfalls zur Maschinenabstellung führt, während bei 108 das Anzeigefeld 41 derart angesteuert wird, daß es die wahrscheinliche Fehlerursache, nämlich daß der Tastkopf Fremdlicht hat, anzeigt.

Der Programmablauf ist damit beendet; das Programm kehrt wieder an den Anfang nach der Einschaltroutine zurück.

In dem Programm können schließlich noch Programmabschnitte enthalten sein, die sicherstellen, daß eine über die Eingabetastatur 42 erfolgende Eingabe von Befehlen, Paramtern und dergleichen lediglich bei Maschinenstillstand erfolgen kann, um auf diese Weise zu vermeiden, daß durch Fehlbedienungen des Steuergerätes 34 Fehlabschaltungen der Maschine im Betrieb auftreten. Das neue Verfahren wurde im Vorstehenden anhand einer Rundstrickmaschine mit umlaufendem Nadel-zylinder geschildert. Grundsätzlich ist es natürlich auch für Rundwirkmaschinen sowie für Rundstrickmaschinen mit stillstehendem Nadelzylinder (und dann umlaufendem Abtastkopf 8) sowie für Webmaschinen geeignet. Es muß nur sichergestellt sein, daß eine Relativbewegung zwischen dem Abtastfeld 22 des Abtastkopfes und der Oberfläche der abzutastenden Textilware gegeben ist und daß diese Abtastbewegung mit einer vorgegebenen, vorzugsweise konstanten Geschwindigkeit erfolgt.

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Feststellen von Fehlern in einer textilen Warenbahn, insbesondere in einer auf einer Rundstrick- oder -wirkmaschine hergestellten schlauchförmigen Maschenware, bei dem die Warenbahn in wenigstens einem streifenförmigen Bereich auf elektro-optischem Wege mit Abtastmitteln abgetastet wird, die für den Zustand der Warenbahn an mehreren innerhalb des streifenförmigen Bereiches liegenden Abtaststellen kennzeichnende elektrische Abtastsignale abgeben, welche im Sinne der Erkennung von Fehlern in der Warenbahn derart ausgewertet werden, daß eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen- und/oder größenmäßig verschiedenen Fehlerarten getroffen wird und daß für so festgestellte Fehlerarten getrennte Ausgangssignale zur Ansteuerung insbesondere von Anzeige- und/oder Steuer- und/oder Schalteinrichtungen erzeugt werden, wobei während der Abtastung eine quer zu dem streifenförmigen Bereich gerichtete Relativbewegung vorbestimmter Geschwindigkeit zwischen der Warenbahn und den Abtastmitteln aufrecht erhalten wird, bei der abzutastende Bereiche der Warenbahn vorzugsweise mehrfach abgetastet werden, dadurch gekennzeichnet, daß die für die einzelnen Abtaststellen kennzeichnenden Abtastsignale jeweils gruppenweise zu zumindest zwei gruppenspezifischen Fehlersignalen zusammengefaßt werden, die getrennt weiterverarbeitet und ausgewertet werden, daß bei dieser Auswertung der Amplitudenwert, die Zeitdauer und das einzelne oder gemeinsame Auftreten von

Fehlersignalen der einzelnen Gruppen gemessen bzw. festgestellt werden und daß daraus eine Fehlerbewertung in der Weise vorgenommen wird, daß:

- a) der Fehler als Punktfehler erkannt wird, wenn bei wenigstens einem mit seinem Amplitudenwert von einem vorgegebenen ersten Amplituden-Schwellenwert abweichenden Fehlersignal, dessen zeitliche Signaldauer einen vorgegebenen ersten zeitlichen Schwellenwert um zumindest einen vorbestimmten längeren Zeitraum überschreitet, ohne daß mehrere Fehlersignale gemeinsam innerhalb eines Meßzeitraums auftreten,
- b) der Fehler als Längsfehler erkannt wird, wenn bei wenigstens zwei mit ihren Amplitudenwerten von einem vorgegebenen zweiten Amplituden-Schwellenwert abweichenden Fehlersignalen die zeitliche Signaldauer einen vorgegebenen zweiten zeitlichen Schwellenwert um zumindest einen vorbestimmten kürzeren Zeitraum überschreitet und zumindest zwei Fehlersignale innerhalb eines Meßzeitraumes gemeinsam auftreten, und sonst
- c) kein Fehler erkannt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Fehlerbewertung zusätzlich festgestellt wird, ob eine periodisch auftretende Signalwiederholung, bspw. bei zumindest einer Maschinenumdrehung im Falle einer Rundstrickmaschine, vorliegt und daß eine festgestellte periodisch auftretende Signalwiederholung als zusätzliches Kriterium für das Erkennen eines Fehlers als Längsfehler benutzt wird.

- 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fehlersignale jeweils einzeln zumindest über einen vorbestimmten Zeitraum zwischengespeichert werden und erst dann auf Gemeinsamkeit ihres Auftretens hin untersucht werden.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite Amplituden-Schwellenwert gleich sind.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite Amplituden-Schwellenwert voneinander verschieden sind.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite zeitliche Schwellenwert gleich sind.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite zeitliche Schwellenwert voneinander verschieden sind.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßzeiträume für das Erkennen von Punkt- und Längsfehlern verschieden lang sind.
- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßzeitraum für Längsfehler beim Abtasten von Maschenware etwa der Durchlaufzeit von drei Maschenstäbchen durch den streifenförmigen Abtastbereich entspricht.

- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß aus den Abtastsignalen ein gewichtetes Summensignal gebildet wird und daß die elektro-optischen Abtastmittel in Abhängigkeit von diesem Summensignal auf konstante vorgegebene optische Abtastbedingungen selbsttätig eingeregelt werden.
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das gewichtete Summensignal daraufhin überwacht wird, daß es innerhalb vorbestimmter Grenzwerte liegt und daß bei Über- bzw. Unterschreiten eines dieser Grenzwerte ein Steuersignal abgegeben wird.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtaststellen geometrisch in einer Reihe liegend angeordnet sind.
- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß aus der Auswertung der Fehlersignale gewonnene Informationen über die erkannten Fehler nach der Fehlerart getrennt in eigenen Datenspeichern gespeichert und aus diesen Speichern zur Anzeige oder Weiterverarbeitung abgerufen werden.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Informationen über die erkannten Fehler nach Fehlerarten getrennt über eine serielle Datenschnittstelle an externe Datenerfassungsgeräte gegeben werden.
- 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß über die serielle Datenschnittstelle Fehlerparameter programmiert werden.

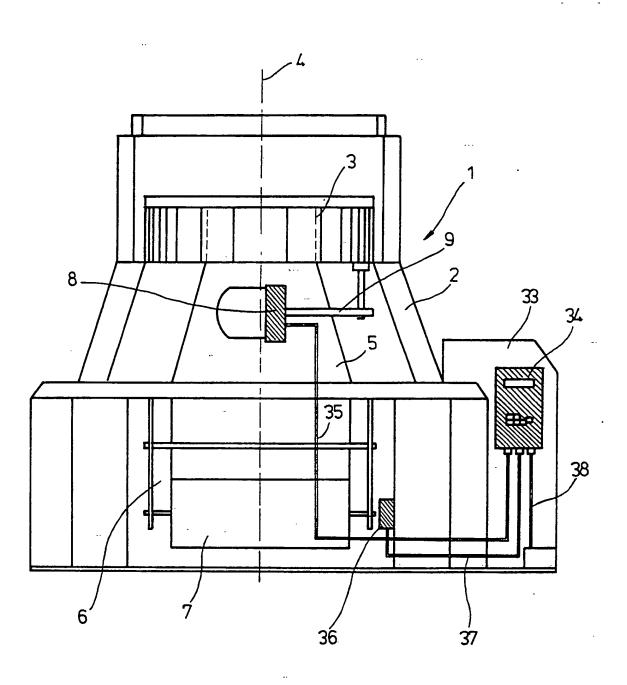


Fig. 1

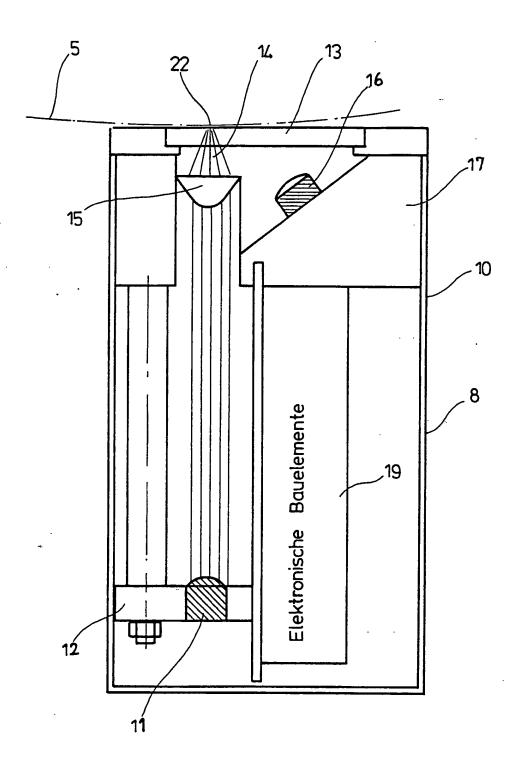
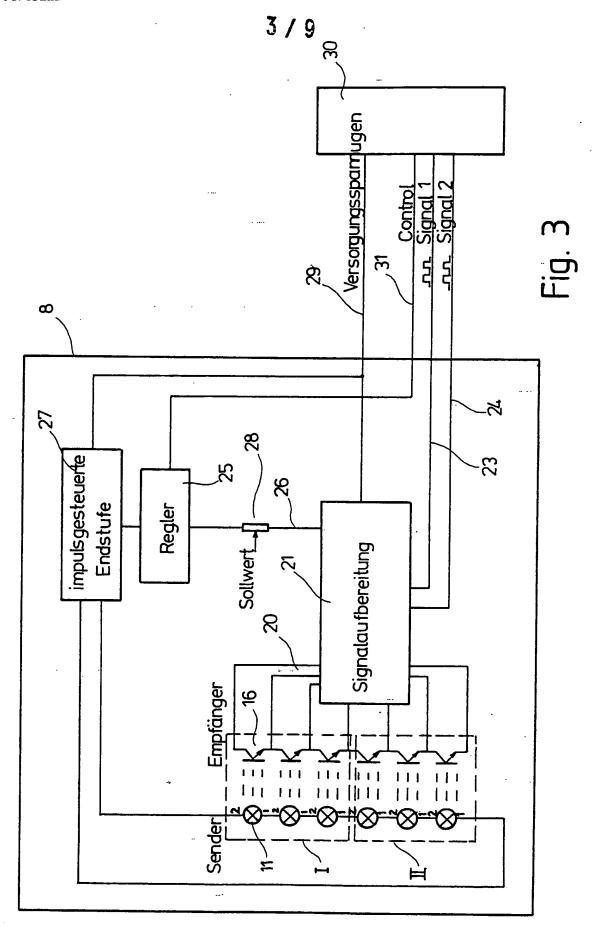
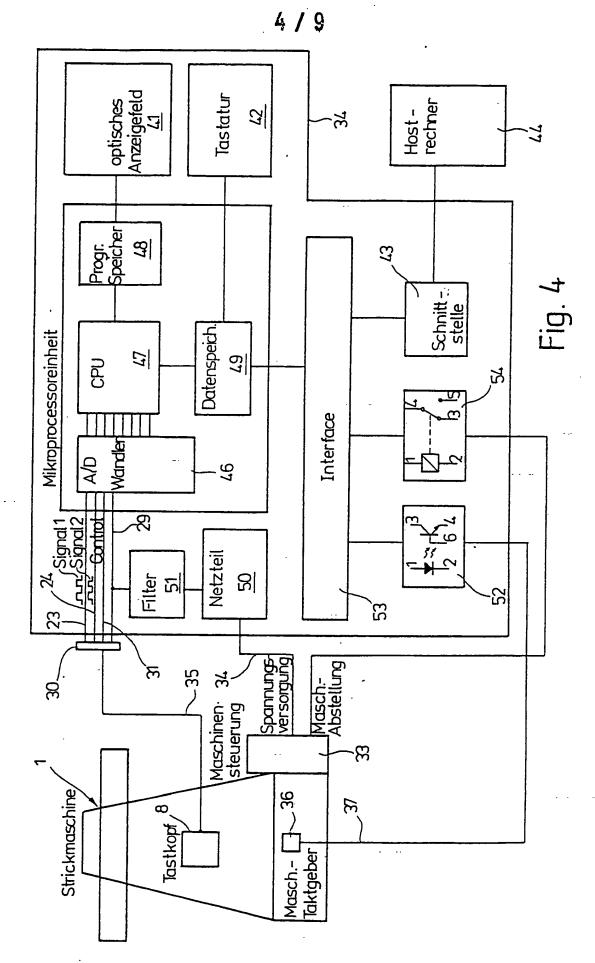


Fig. 2








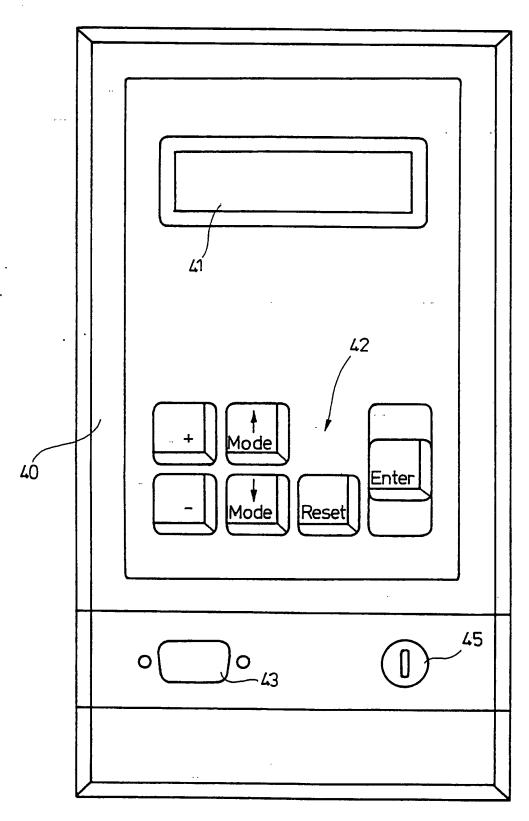


Fig. 5

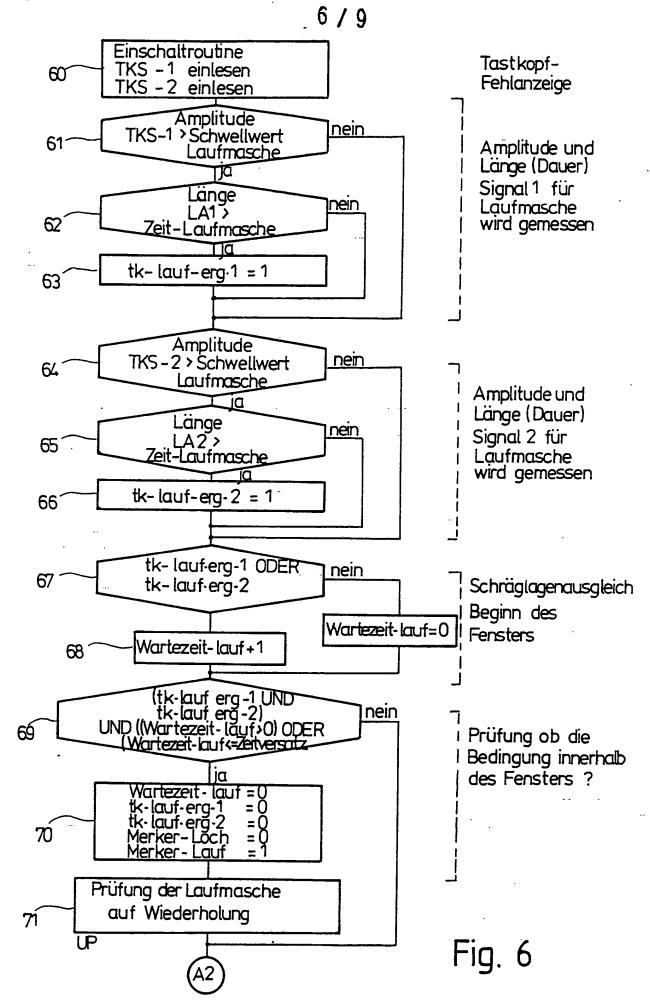

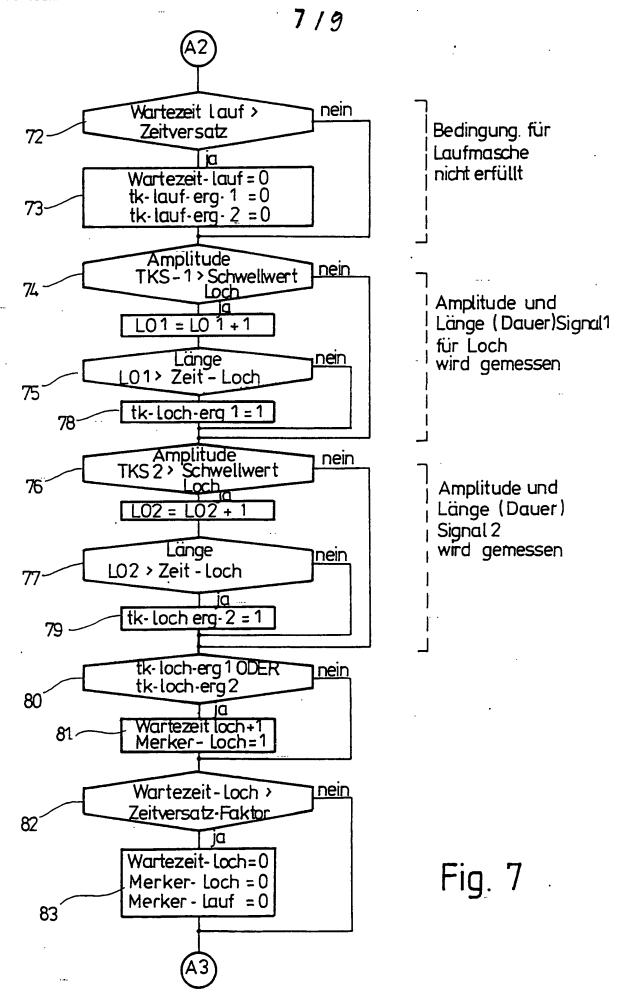

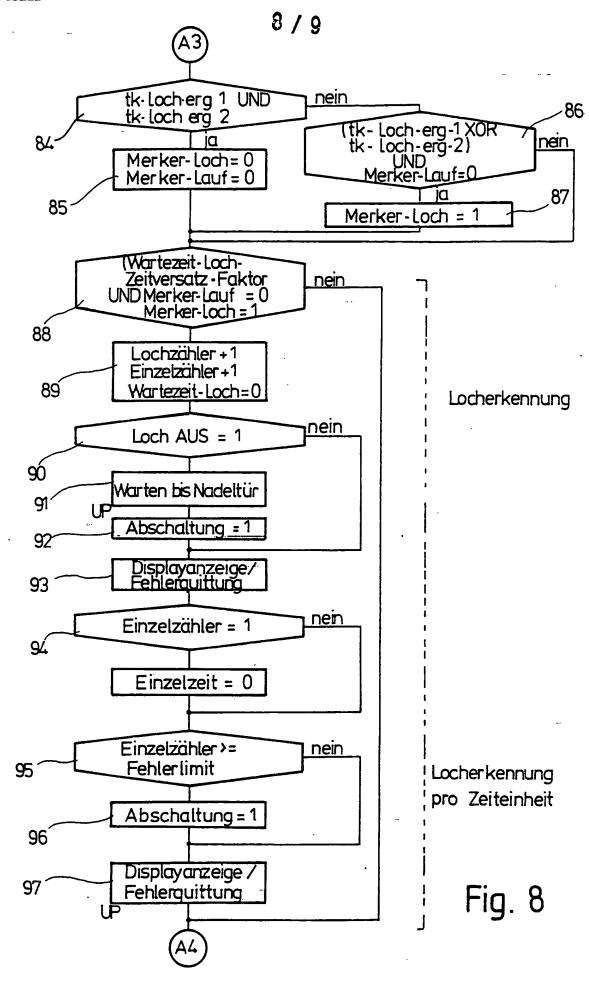

PC1/DE92/006/1

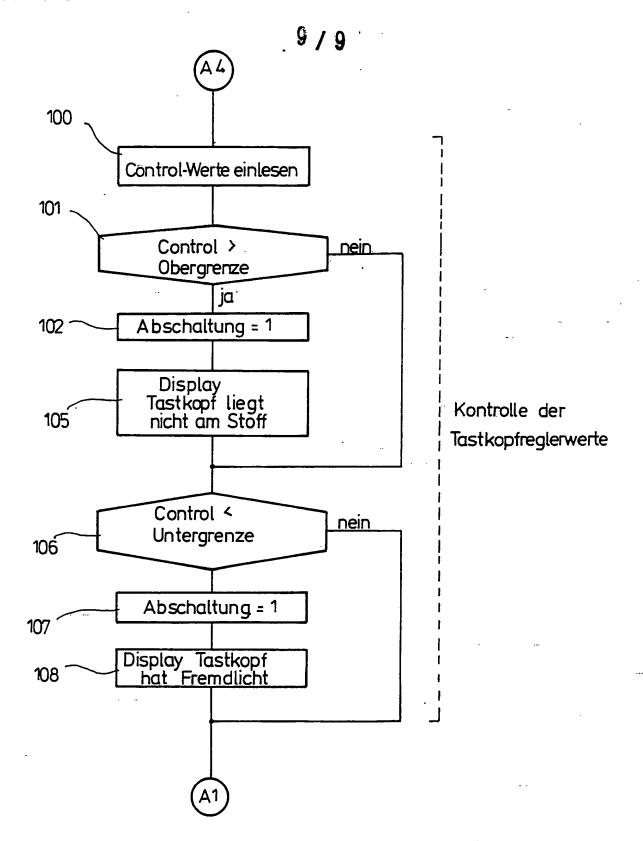


Fig. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 92/00671

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
Int.Cl. ⁵ D04B35/20; G01N21/89 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
	ocumentation searched (classification system followed by	classification symbols)				
Int.Cl	.5 DO4B; GO1N; DO6H	-				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
c. docu	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Α	US,A,4 748 334 (KOBAYASHI ET AL 31 May 1988		1			
	see page 3, line 51 - page 6, l 36; figures 1-7					
Α	DE,A,3 030 006 (GEBRUDER MEY OHG) 11 March 1982					
	see page 9, line 24 - page 10, 20; figures 6,7					
A	DE,A,4 001 650 (VEB RATIONALIS) AUTOMATISIERUNGSZENTRUM)	[ERUNGS_ UND				
	2 August 1990 cited in the application					
A	DE,A,2 644 502 (ARGUS ELECTRON) 14 April 1977	(C)				
	cited in the application	que tine anu .				
		-/				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume	categories of cited documents; ent defining the general state of the art which is not considered particular relevance		cation but cited to understand invention			
"L" docume	"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other					
special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the documents means "Y" document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents.						
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
	entiting address of the ISA/	14 December 1992 (14.12.92) Authorized officer				
1	nailing address of the ISA/	ANGUNIAN CALICOL				
European Patent Office		Telenhone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 92/00671

	PCT/D	DE 92/00671	
C (Continuat	ion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passa	ges Relevant to claim	No
A	DE,A,3 133 428 (VYZKUMNY USTAV PLETARSKY) 24 June 1982 cited in the application	·	
A	WIRKEREI- UND STRICKEREI-TECHNIK Nr. 36, July 1966, pages 701 - 706 SVOBODA 'Möglichkeiten der Mehrkanal-Fehlererkennung bei Grossrundgestricken und Anwendung auf Grossrundstrickmaschinen'		
·		-	
ŀ			
,			
		·	
į			
	·		

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. SĀ

9200671 63877

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 02/12/92

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US-A-4748334	31-05-88	JP-A-	62257449	10-11-87
DE-A-3030006	11-03-82	None		
DE-A-4001650	02-08-90	FR-A-	2642444	03-08-90
DE-A-2644502	14-04-77	GB-A- SE-A-	1531930 7610907	15-11-78 04-04-77
DE-A-3133428	24-06-82	None		

Internationales Aktenzeichen

I. KLASSIFIKATI	ON DES ANME	LDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren	Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) ⁶			
		essifikation (IPC) oder nach der nationalen	Klassifikation und der IPC			
Int.K1. 5	D04B35/20	; G01N21/89				
U. RECHERCHIE	RTE SACHGEB	IETE				
		Recherchierter M	indestprüfstoff ⁷			
Klassifikationssyt	em	K	Jassifikationssymbole	-		
Int.Kl. 5		D04B; G01N;	D06H			
	R	techerchierte nicht zum Mindestprüfstoff g unter die recherchierte	ehörende Veröffentlichungen, soweit diese n Sachgebiete fallen ⁸			
III. EINSCHLAGI	CE VEDOPEEN	TICHINGEN 9				
		/eröffentlichung 11, soweit erforderlich unte	er Angahe der maßgehlichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13		
Art. Ken	mzechnung der v	remember grant emiliance and	a Migane set manifesticia 1 cue	3411,1215,1411		
A	31. Mai			1		
		alte 3, Zeile 51 - Spai ldungen 1-7 	lte 6, Zeile			
A	DE,A,3 030 006 (GEBRÜDER MEY OHG) 11. März 1982					
		ite 9, Zeile 24 - Seite ldungen 6,7 	e 10, Zeile			
A		01 650 (VEB RATIONALIS: SIERUNGSZENTRUM)	IERUNGS- UND			
	2. Augus in der A	t 1990 nmeldung erwähnt 				
A	DE,A,2 6	44 502 (ARGUS ELECTRON) 1 1977	IC)			
		nmeldung erwähnt				
"A" Veröffentli	ichung, die den a	egebenen Veröffentlichungen ¹⁰ : Ilgemeinen Stand der Technik onders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem is meidedatum oder dem Prioritätsdatum ve	nternationalen An- riffentlicht worden		
"E" älteres Do tionalen A	kument, das jedo nmeldedatum ver	ch erst am oder nach dem interna- öffentlicht worden ist	ist und mit der Anmeldung nicht kollidie Verständnis des der Erfindung zugrundel oder der ihr zugrundellegenden Theorie a	rt, sondern nur zum legenden Prinzips ngegeben ist		
zweifelhaft fentlichung nannten V	erscheinen zu la gsdatum einer and eröffentlichung b	net ist, einen Prioritätsanspruch ssen, oder durch die das Veröf- deren im Rocherchenbericht ge- elegt werden soll oder die aus einem angegeben ist (wie ausgefuhrt)	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutu te Erfindung kann nicht als neu oder auf keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutu	erfinderischer Tätig-		
"O" Veröffenti	ichung, die sich :	auf eine mindliche Offenbarung eilung oder andere Maßnahmen	te Erfindung kann nicht als auf erfinderi ruhend betrachtet werden, wenn die Verö einer oder menreren anderen Veröffentlic gorie in Verbindung gebracht wird und di	scher Tätigkeit be- ffentlichung mit hungen dieser Kate-		
	nach dem beansp	en internationalen Anmeldeda- ruchten Prioritätsdatum veröffent-	einen Fachmann näheilegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben			
IV. BESCHEINIG	UNG					
Datum des Abschlu	sses der internati	onalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recher			
·	02.DEZEMB	ER 1992	1 4 DEC			
Internationale Rech	erchenbehörde		Unterschrift des bevollmächtigten Bediens	tetes		
	EUROPAIS	CHES PATENTAMT	VAN GELDER P.A.	••		

III. EINSCHI	AGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)	
Art °	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
	DE,A,3 133 428 (VYZKUMNY USTAV PLETARSKY)	
	24. Juni 1982	•
	in der Anmeldung erwähnt	
·	WIRKEREI- UND STRICKEREI-TECHNIK	
	Nr. 36, Juli 1966, Seiten 701 - 706	
1	SVORODA 'Möglichkeiten der	
	Mohrkanal-Fehlererkennung bei	
	Grossrundgestricken und Anwendung auf Grossrundstrickmaschinen.¹	
1	Grossrungstrickmaschinen.	
	·	
		-
-		
1		
•		
	• •	
	·	·
	•.	
ŀ		
		1
	·	
-		ļ.
]		

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

DE 9200671 SA 63877

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenhericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02/12/92

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Aitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US-A-4748334	31-05-88	JP-A-	62257449	10-11-87
DE-A-3030006	11-03-82	Keine		
DE-A-4001650	02-08-90	FR-A-	2642444	03-08-90
DE-A-2644502	14-04-77	GB-A- SE-A-	1531930 7610907	15-11-78 04-04-77
DE-A-3133428	24-06-82	Keine		

EPO FORM POCTS

1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
✓ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.